


云南省生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2 月 29 日


项目名称		景谷红狮水泥有限公司 3000t/d 熟料水泥生产线(配套 9MW 纯低温余热发电)改建项目			
建设单位联系人及电话	王洪闯 15355796665	监测项目负责人（签字） 年 月 日	生产建设单位（盖章） 年 月 日		
填表人及电话	王学葵 18788022083				
主体工程进度		在建			
指标		设计总量	本季度	累计	
扰动土地面积 (hm ²)	合计	29.93	1.66	26.71	
	建构建筑物区	8.99	1.02	6.77	
	道路及硬化区	7.15	0.64	7.15	
	景观绿化区	12.64	0	11.64	
	边坡区	1.15	0	1.15	
植被压占面积 (hm ²)		8.20	0	0	
弃土（渣）场数量（个）		0	0	0	
水土保持工程进度	工程措施	挡墙（m）	2620	390	2230
		浆砌石截水沟（m）	2230	0	2050
		混凝土排水沟（m）	4230	398	2591
		表土剥离（万 m ² ）	2.24	0	2.24
	植物措施	景观绿化（hm ² ）	1264	0	0
		网格梁骨架植草护坡（hm ² ）	1.15	0	0
	临时措施	临时拦挡（m）	360	0	365
		临时覆盖（m ² ）	12500	860	11160
		临时排水沟（hm ² ）	4165	0	3705
		沉砂池（座）	8	0	3
水土流失影响因子	降雨量（mm）		1354	730	730
	最大 24 小时降雨（mm）		80	42	42
	最大风速（m/s）		/	2.12	2.12
水土流失量（t）		3239.69	179.68	2891.09	
水土流失灾害事件		无			
存在问题与建议		建构筑物区的施工过程中，许多砂石料呈裸露状态，未进行临时覆盖，风速较大，飞尘较多，建设单位应对裸露的砂石料进行临时覆盖和拦挡；道路大部分未进行硬化，车辆在运输过程中，尘土飞扬，存在较大的水土流失，建设单位应对运输道路区碎石铺垫或者洒水，以达到减少水土流失的效果。			



项目区全景

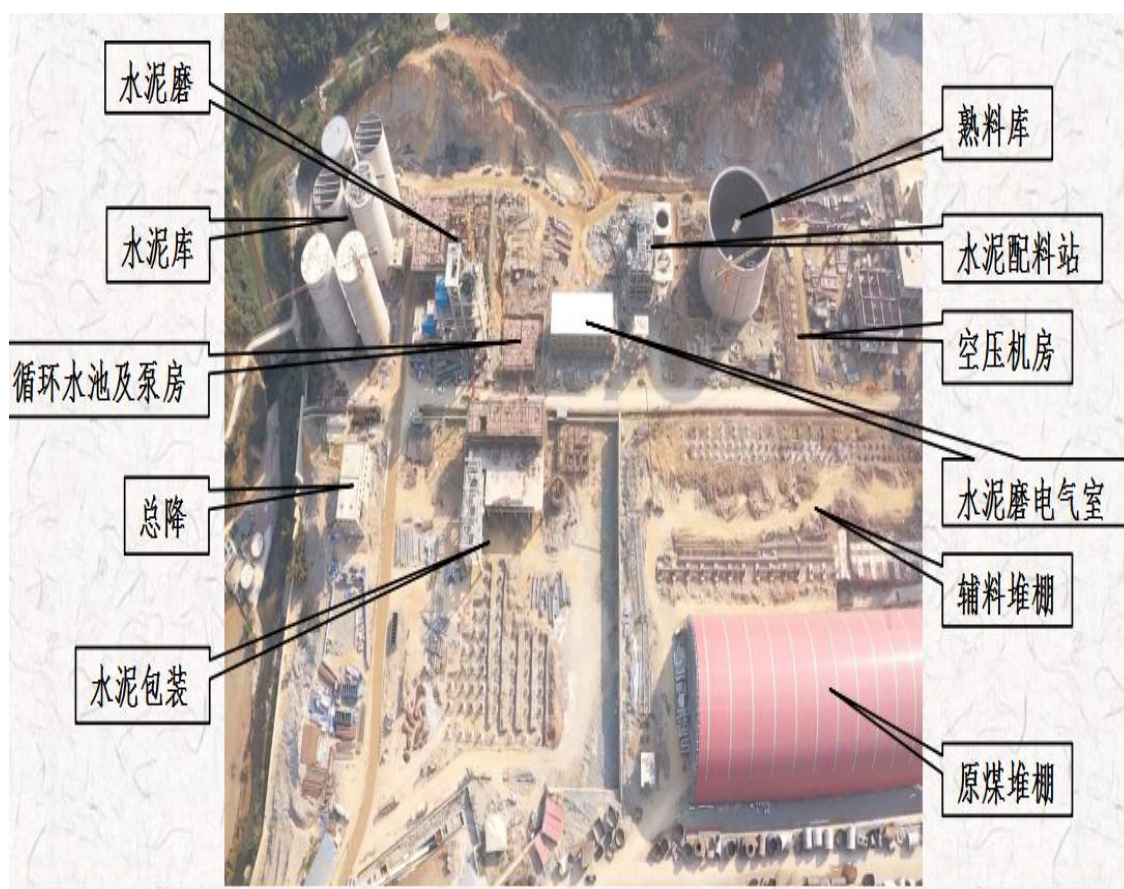


项目区全景

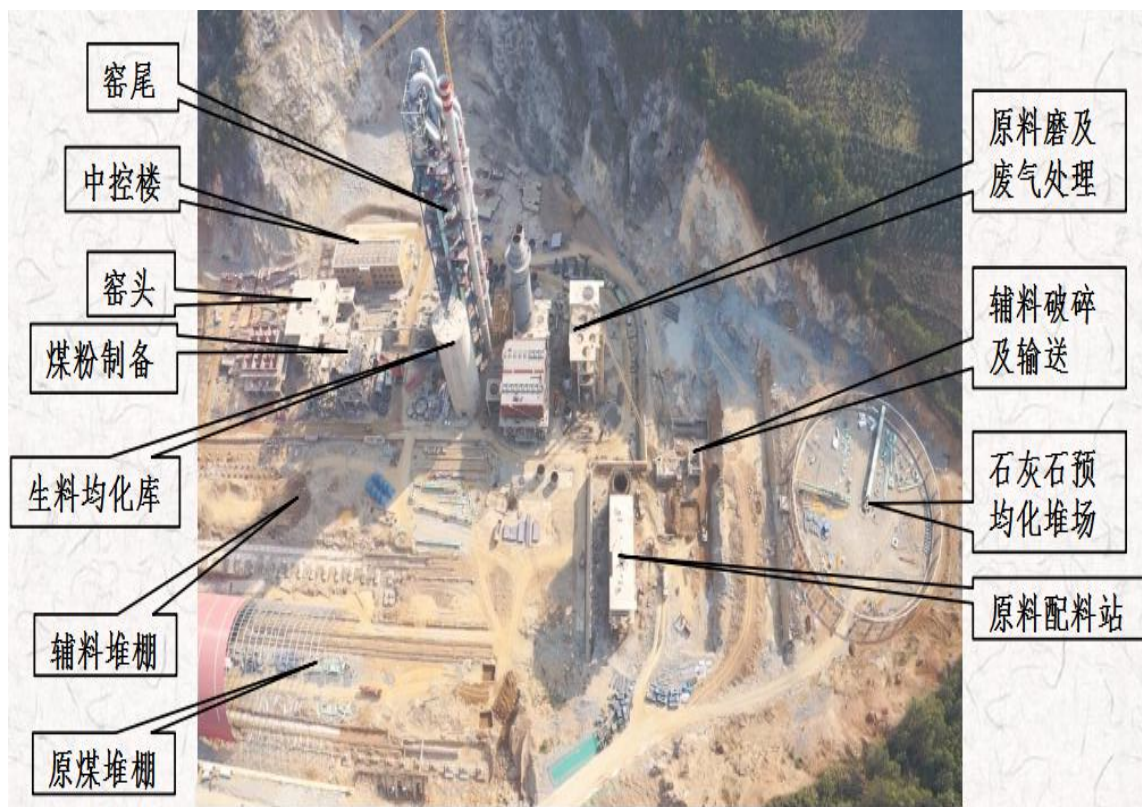

项目区现状图



项目区现状图

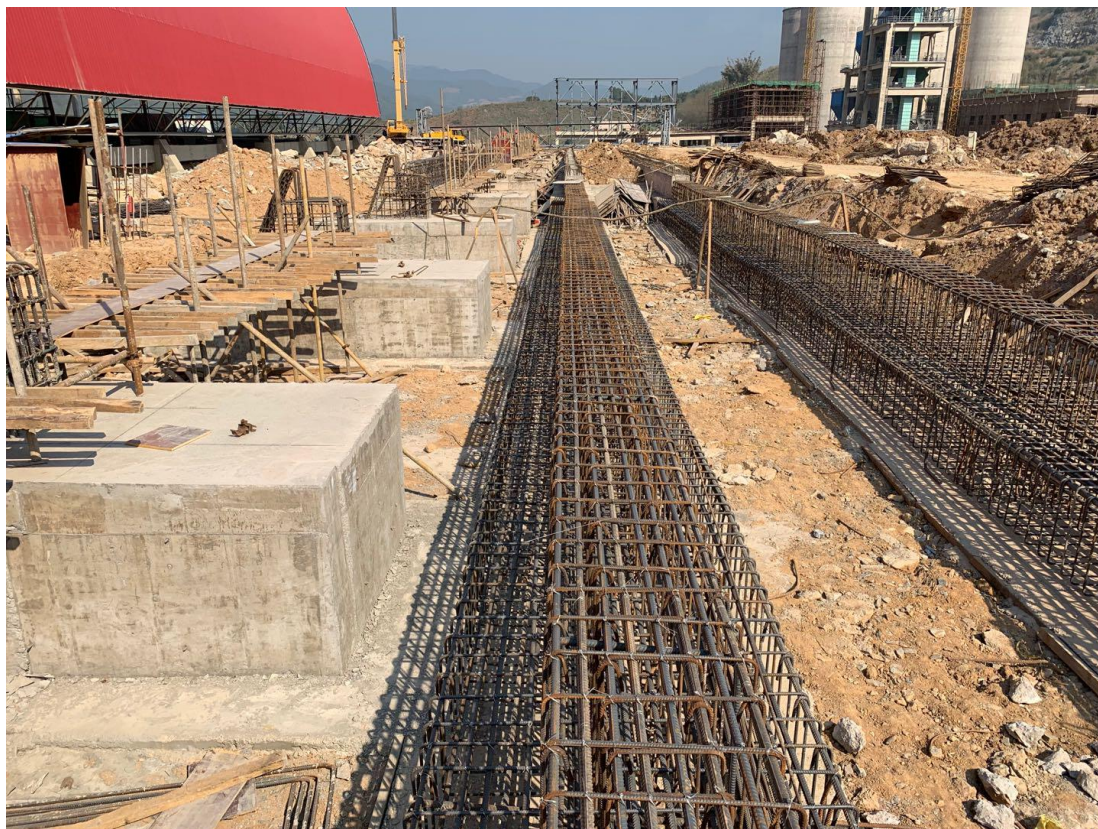

建构筑物区现状图



建构筑物区现状图